子任务 7.5 设计推出系统

(1) 学习情境

设计适合的推出系统,将塑件从型芯上推出。

(2) 学习目标

- 1) 能够阐述圆顶针、扁顶针的异同;
- 2) 能够熟练制订合理的推出方案;
- 3)能够熟练应用注塑模向导,完成推出系统的结构设计。

(3) 工作任务

制订塑件设计推出方案,并完成推出系统的结构设计。


(4) 工作实施

引导问题1: 如果塑件需要推出的位置,其空间比较小,不能放置圆顶针时,可以考虑使用扁顶针。在塑件长条形加强筋(骨位)处,考虑使用扁顶针。




引导问题2: 塑胶模具顶针的材质主要是 SKD61,表面氮化处理(渗氮),硬度 HRC55。

引导问题3: 扁顶针及其顶出位置示意图。(入子也就是镶件)

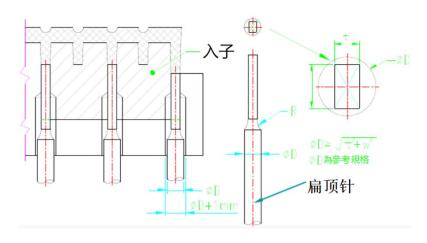

(5) 工作技能 - 设计推出系统

操作步骤1: 仅显示-Y 侧的产品。

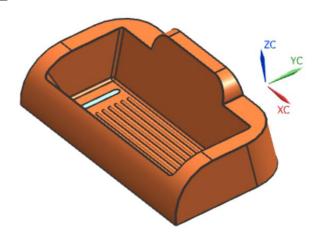


操作步骤2: 在四个柱子处各添加1个顶针。


1)测量柱子的小端直径。

提示: 4个柱子分为大、小两组,各组直径不相等。


您测量的小柱子的直径是: _____; 大柱子的直径是: _____。

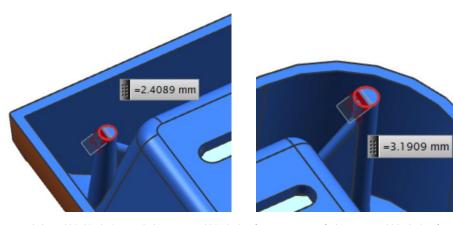

- 2) 选择顶针的直径: 小柱子处顶针直径为_____, 大柱子处顶针直径为_____。
- 3)显示下模架,并在小柱子中心处做出截图。

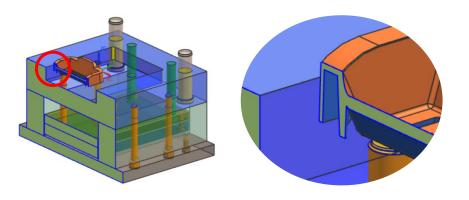

4)测量顶针面板到小柱子的距离为_____,则您选择的顶针长度应为____。

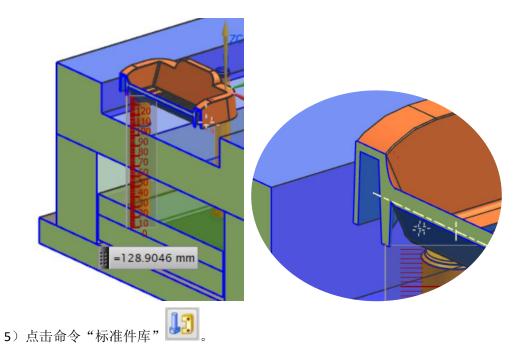

- 6) 在"文件夹视图"中,点击"DME_MM",在展开的列表中选择"Ejection"。
- 7) 在"成员视图"中,选择"Ejector Pin[Straight](顶针[直])"。
- 8) 在"详细信息"中,设置参数:

顶针直径: "CATALOG_DIA = _____"

长度: "CATALOG_LENGTH = _____"

配合长度: "FIT_DISTANCE = _____"。

- 9) 点击"确定"。
- 10)逐一选择2个小柱子的中心,添加2个顶针。
- 11) 同理,为2个大柱子添加2个顶针。您选择的参数是:

顶针直径: "CATALOG_DIA = _____"

顶针长度: "CATALOG_LENGTH = _____"

配合长度: "FIT_DISTANCE = _____"


操作步骤3: 在参考图示位置,添加4根顶针。

您选择的参数是:

顶针直径: "CATALOG_DIA = ____"

顶针长度: "CATALOG_LENGTH = _____"


配合长度: "FIT_DISTANCE = _____"

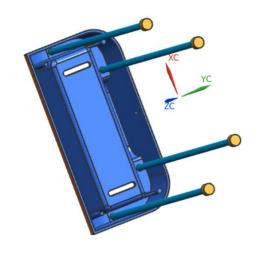

操作步骤4: 在图示参考位置添加2根顶针。

提示:

- ① 此处的顶针与产品接触的面是____。(参考选项:平面、曲面)
- ② 此处的顶针是否需要防止转动? (□ 是 □ 否)

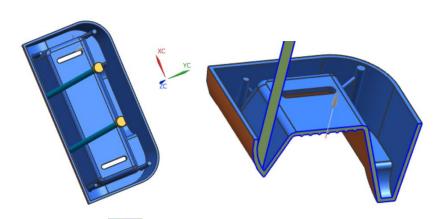

- 1) 点击命令"标准件库"
- 2) 在"文件夹视图"中,展开"DME_MM",选择"Ejection"。
- 3) 在"成员视图"中,选择"Ejector Pin[Straight](顶针[直])"。
- 4) 在"详细信息"中,设置参数:

顶针直径: "CATALOG_DIA = ____"


顶针长度: "CATALOG_LENGTH = _____"

挂台形式: "HEAD_TYPE = 5"

提示: 挂台形式 2~5 均可以防止顶针转动。形式 5 比较常用。





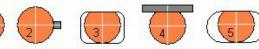







配合长度 "FIT_DISTANCE = 20"。

- 5) 点击"确定"。
- 6) 在弹出的"点"对话框中,设置合适的坐标值,添加2个顶针。


操作步骤5: 通过命令"顶杆后处理" , 修剪步骤 4 的 2 个顶针。 **操作步骤6**: 在图示窄缝处添加 1 根扁顶针。

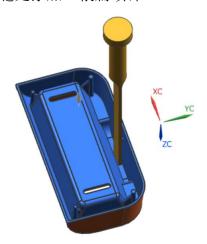

提示: 此处塑料的包紧力较大,结构上又窄又长,故适合用扁顶针推出。

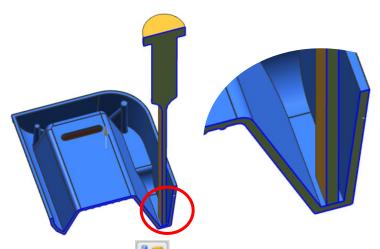

- 1) 点击命令"标准件库" 1, 弹出"标准件管理"对话框。
- 2) 在"文件夹视图"中,展开"DME_MM",选择"Ejection"。
- 3) 在"成员视图"中,选择"Ejector Pin Flat[FW,FK](扁顶针)"。

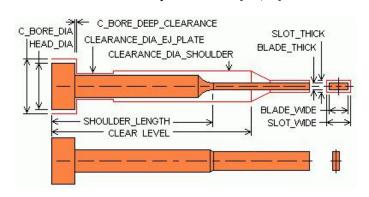

4) 在"详细信息"中,设置参数:


顶针厚度: "CATALOG_THICK = 2"

顶针宽度: "CATALOG_WIDE = 11.5"


顶针长度: "CATALOG_LENGTH = 200"

- 5) 点击"确定"。
- 6)在弹出的"点"对话框中,在"输出坐标"中,设置"参考"为"WCS(工作坐标系)",


设置"XC=0"、"YC=-30.8"、"ZC=0"。点击"确定"。

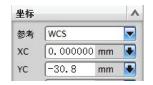

操作步骤7:在图示参考位置添加1根顶针。

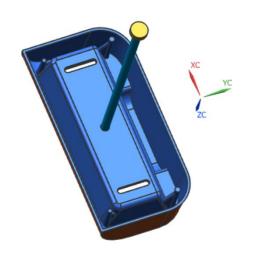

操作步骤8: 设计主流道拉料杆。

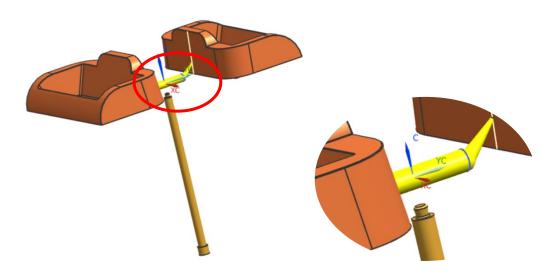



*操作步骤9:*使用命令"顶杆后处理"。修剪顶针。

操作步骤10: 通过命令"腔体" 牌用顶针对型芯、B板、顶针面板进 行求腔。

提示: 只对-Y 侧模腔内的型芯进行求腔。

操作步骤11:调整型芯中的拉料杆孔结构,使得孔贯通型芯。

操作步骤12:设计复位弹簧。

- 1) 点击命令"标准件库"
- 2) 在"文件夹视图"中,展开"DME_MM",选择"Springs"。
- 3) 在"成员视图"中,选择"Spring"。
- 4) 在"放置"中, "父"为"***_misc_side_b_***", "位置"为"PLANE(平 面)","选择面或平面"中选择顶针面板的顶面。
- 5) 在"详细信息"中,设置参数:

弹簧类型 "DUTY":
弹簧内径 "INNER_DIA":
自由长度"CATALOG_LENGTH":
弹簧外径"DIAMETER":
初始压缩量"COMPRESSION":
请您计算:
初始压缩比 = 初始压缩量 ÷ 自由长度 = ÷ = 。
总压缩量 = 初始压缩量 + 推出距离 = + = 。
总压缩比 = 总压缩量 ÷ 自由长度 = ÷ = 。


- 6) 点击"确定"。
- 7) 在"标准件位置"对话框中,分别选择各个复位杆的圆心,完成弹簧的添加。
- 8) 通过命令"腔体",使用 4 个弹簧对 B 板求腔。
- 9) 点击命令"全部显示(Ctrl+Shift+U)"显示所有部件。
- 10)点击命令"正三轴测图(Home)",点击命令"保存"。

*操作步骤13:*应用命令"标准件——,设计限位块,并求腔。


1)参考图示,设计定位块。

提示:

- ① 定位块一般为双数。
- ② 定位块顶面到 B 板之间的距离为塑件的顶出距离。

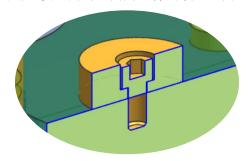


2)通过命令"腔体",使用限位块对顶针面板进行求腔。注意:"刀具"中的"工具类型"为"实体"。

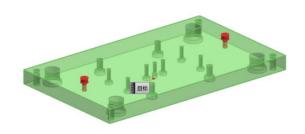

操作步骤14: 设计 KO 孔。

1)参考下图,设计 KO 孔。

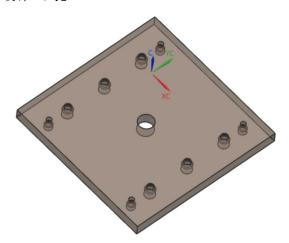

2) 点击命令"正三轴测图(Home)", 点击命令"保存"。

(6)	学习	反馈
------------	----	----

 1) 是否了解顶针的材质特点?
 □ 是
 □ 否

 2) 是否理解扁顶针的使用特点?
 □ 是
 □ 否

 3) 是否能够正确调用扁顶针?
 □ 是
 □ 否

子任务 7.6 设计冷却系统

(1) 学习情境

布置合适的冷却水路, 使塑件快速冷却到可以推出的温度。

(2) 学习目标


- 1) 能够阐述水井冷却的作用;
- 2) 能够熟练制订冷却方案;
- 3) 能够熟练应用注塑模向导,完成冷却系统的设计。

(3) 工作任务

制订冷却方案,完成冷却系统的设计。

(4) 工作实施

引导问题1: 对于高度突出的型芯,内部不易冷却,可以采用"水井"形式进行冷却。在型芯中钻深孔,放入隔水片,将孔分为左右两边,冷却水从一边进,另一边出,实现对型芯的冷却。

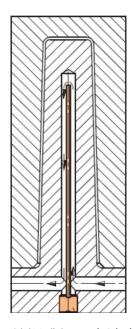


引导问题2: 隔水片材料一般是铜或铝,大端为带螺纹的堵头(内六角)。



(5) 工作技能 - 设计冷却系统

操作步骤1: 在-Y方向的型腔上设计2条直通式水路。

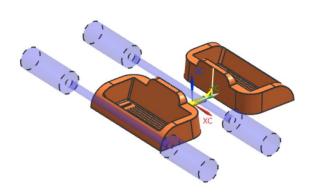

螺纹规格: PIPE_THERAD = _____


沉头孔直径: C_BORE_DIA = _____

沉头孔深度: C_BORE_DEPTH = _____


水路孔部长: HOLE_1_DEPTH = ______

左侧水路的位置: X 偏置 = ____、Y 偏置 = ____, 离产品距离为____。


右侧水路的位置: X 偏置 = ____、Y 偏置 = ____, 离产品距离为____。

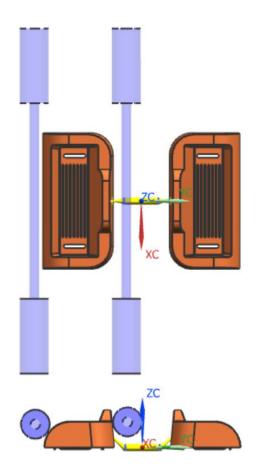

*操作步骤2:*添加延长水路接口(水咀)。

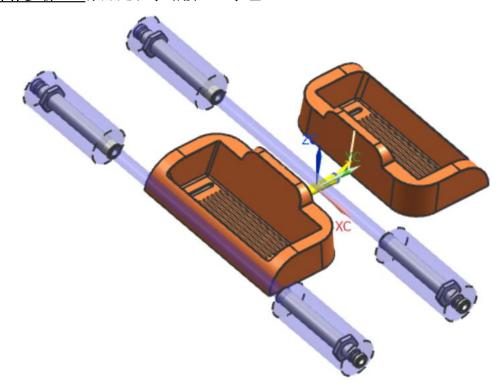


操作步骤3: 在+Y方向的型腔上设计2条直通式水路。

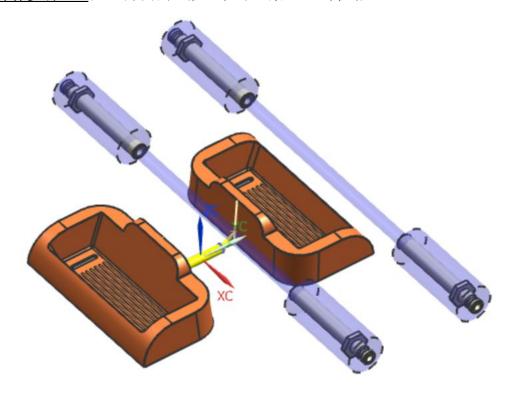

操作步骤4: 在-Y方向的型芯上设计2条直通式水路。

提示: 水路不能与顶针、拉料杆、螺钉等相交,至少要保留 3mm 的距离。

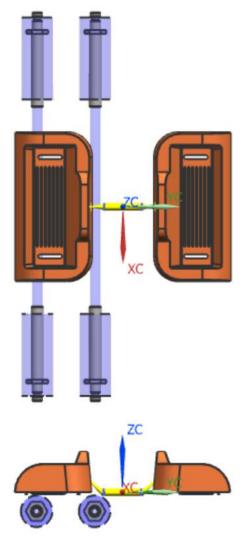

螺纹规格: PIPE_THERAD = _____

沉头孔直径: C_BORE_DIA = _____

沉头孔深度: C_BORE_DEPTH = _____


水路孔部长: HOLE_1_DEPTH = _____

左侧水路的位置: X 偏置 = ____、Y 偏置 = ____, 离产品距离为____。

右侧水路的位置: X 偏置 = ____、Y 偏置 = ____,离产品距离为____。


操作步骤5: 在+Y方向的型芯上设计2条直通式水路。

提示: 水路不能与顶针、拉料杆、螺钉等相交,至少要保留 3mm 的距离。

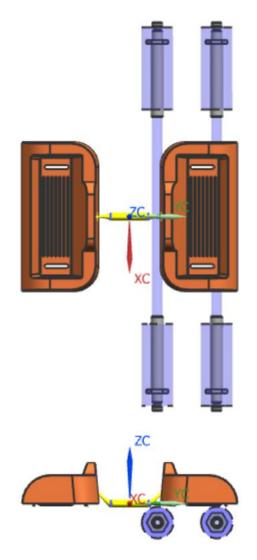


操作步骤6: 在-Y方向的型腔上设计1条水井式水路。

1) 在型腔的上方设计 1 条直通式水路,螺纹直径规格为 1/4 (水路直径为 11mm), 距离产品 10mm。

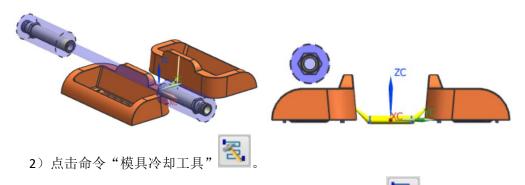


3) 在"模具冷却工具"栏中,点击命令"冷却标准件库"

- 4) 在"文件夹视图"中,选择"COOLING"。
- 5) 在"成员视图"中,选择"BAFFLE"。

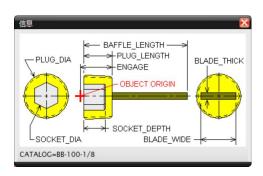

6) 在"放置"中,"父"为"***_cool_side_a_***","位置"为"PLANE","选择面或平面"为型腔的项面。

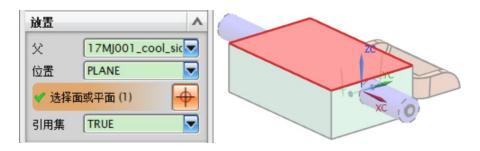


7) 在"详细信息"中,设置参数:

螺纹规格: PIPE_THERAD = 1/4 (与直通式水路一致)


隔片长度: BAFFLE_LENGTH = 40 (保证进入产品的凹腔处)

- 8) 点击"确定"。
- 9) 在"标准件位置"对话框中,将水井放置在直通式水路的正中间,点击"确定",将完成水井的添加。

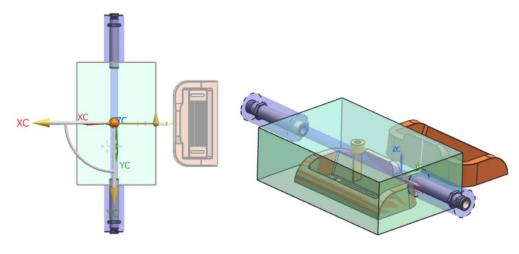


操作步骤7: 检查水井的深度,并进行调整。

1) 在装配导航器中,右键点击 "***_baffle_***" 部件,在右键菜单中选择"替换引用集"下的"Model",将水井的真体与假体均显示出来。

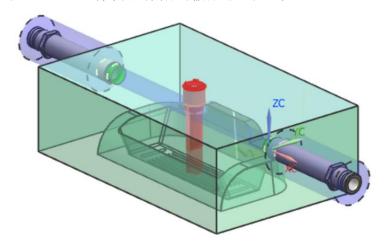

2)点击命令"编缉工作截面(Ctrl+H)",在直通式水路轴线上创建截面视图。可以看到水井的孔已经穿过了型腔面。需要调整孔的深度,使其距离型腔面约为 10mm。

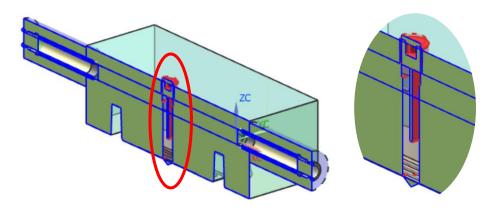

- 3) 在装配导航器中,双击部件"***_baffle_***",使其成为工作部件。
- 4) 在部件导航器中,双击特征"凸台(58)"。在"编辑参数"对话框中,点击"特征对话框",点击"高度"右侧的"f(x)",点击"公式"进入"表达式"对话框。






5)在"名称"中,灰色显示为"p122"。在"公式"中,将"BAFFLE_LENGTH" 改为"BAFFLE LENGTH-10"。


提示: 将凸台高度减少 10mm。



6) 点击"确定",直到退出所有的对话框。

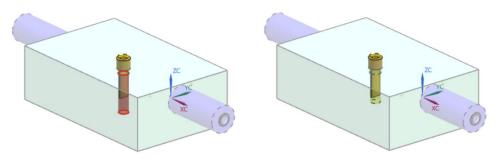

操作步骤8:在+Y方向的型腔上设计1条水井式水路,并注意调整水井深度。

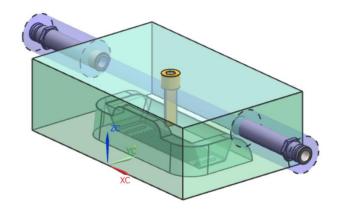

操作步骤9: 在装配导航器双击总装配 "***_top_***",使其成为工作部件。


操作步骤10: 创建新型腔部件,将两个型腔链接过来,合并后用水路求腔。

1) 创建一个新组件,名为"***_Cavity",并使其成为工作部件。


提示: 新组件必须在本项目的目录下。




2) 将两个型腔实体链接到新组件中。

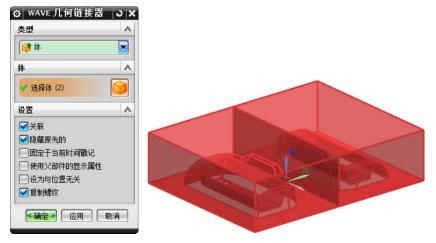


3) 在装配导航器中,将原先的两个型腔"替换引用集"为"空"。

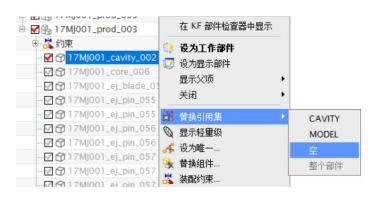


4)应用命令"求和",将两个链接实体求和。

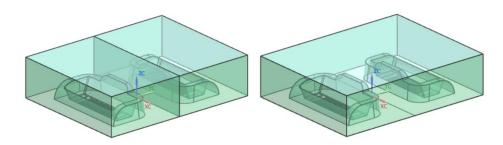


- 5) 在装配导航器中双击总装配 "*** top ***", 使其成为工作部件。
- 6) 将新组件 "*** Cavity"的引用集替换为"MODEL"。

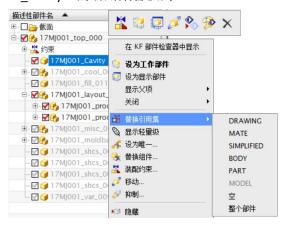

7)显示上模水路,对新的型腔实体进行求腔。

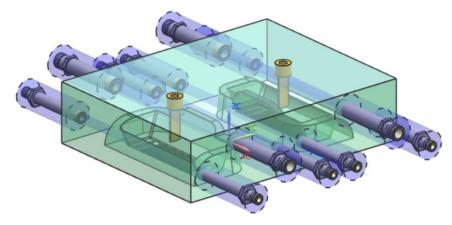


8)检查求腔的结果。

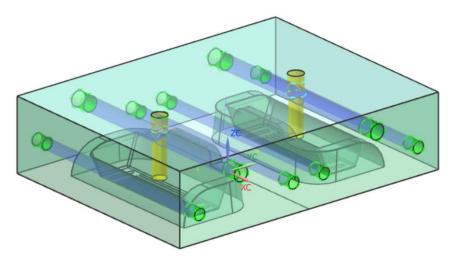

操作步骤11: 创建新型芯部件 "***_Core",将两个型芯链接过来,合并,然后用水路求腔。

提示:参考步骤 10。

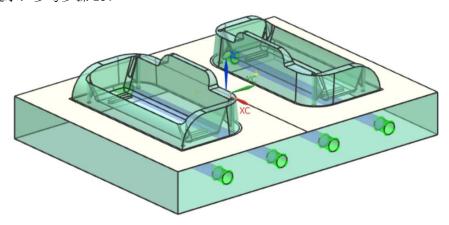

操作步骤12: 显示所有部件,在正三轴测状态下保存总装配。

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	(6)	学习	反馈
---------------------------------------	------------	----	----

1)是否了解"水井"水路的用途?
 □是
 □否
 2)是否掌握"水井"水路的结构?
 □是
 □否
 3)是否能够正确设计"水井"水路?
 □是
 □否

子任务 7.7 应用标准件

(1) 学习情境

在模具上添加相关标准件, 方便模具加工、装配与调试。

(2) 学习目标

- 1) 能够了解典型标准件的设计原理;
- 2) 能够熟练地为模具选用合适的标准件;
- 3) 能够熟练应用注塑模向导,完成标准件的添加。


(3) 工作任务

为模具选用合适的标准件,并完成标准件的添加。


(4) 工作实施

引导问题1: 在模具中任选一个螺钉,将它设置为显示部件,可以观察模型结构。其中,桔黄色的实体是螺钉本身,蓝色虚线实体用于对板件求腔。

提示: 蓝色虚线实体设置为透明, 且轮廓线设置为虚线。

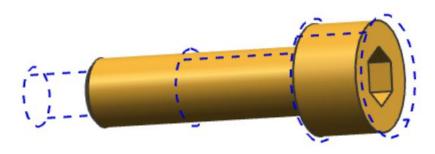


引导问题2: 在标准件模型中,标准件本身称为"真体",蓝色虚线实体称为"假体"。请标出支承柱(撑头)的"真体"与"假体"。

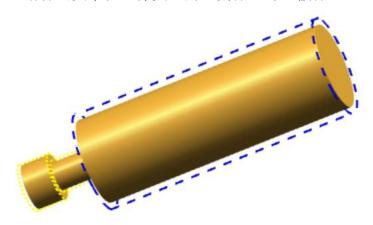

*引导问题3:*标准件的"真体"包含在引用集"TRUE"中,"假体"则包含在引用集"FALSE"中。


提示: 相关命令为"引用集"(菜单 → 格式 → 引用集)

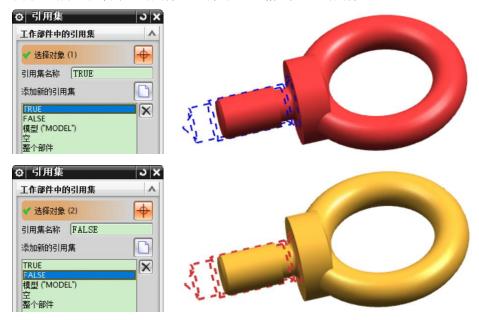

引导问题4: 在装配导航器中,右键点击某个标准件 → "替换引用集" → "TRUE",则该标准件在装配中仅显示真体。如果点击"FALSE"则仅显示假体。



引导问题5: 以螺钉为例,当使用命令"求腔"时,注塑模向导会自动将螺钉的假体链接(复制)到被求腔的部件中,对部件求差,再添加螺纹特征。

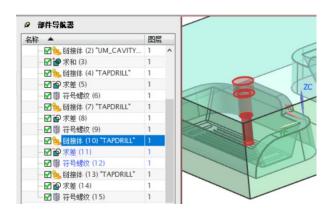

(5) 工作技能 - 应用标准件


操作步骤1:应用命令"标准件库" 10,添加 4 个螺钉来固定型腔,并对型腔、A 板求腔。

提示:

- ① 在"标准件库"对话框中,"放置"的"父"设为"***_misc_side_a_***"。
- ② 如果选择型腔顶面为放置面,则设置定位方式"ORIGIN TYPE=3"。
- ③ 别忘记对 A 板求腔。

您选用的螺钉相关信息为:

螺钉规格: "SIZE = _____" 定位方式: "ORIGIN_TYPE = ____" 螺钉长度: "LENGTH = ____" 放置模侧: "SIZE = ____" 模板厚度: "PLATE_HEIGHT = ____"

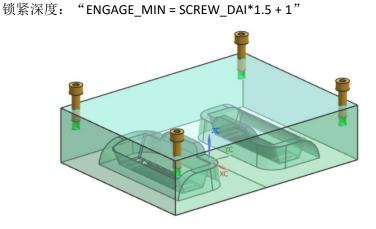


操作步骤2:应用命令"标准件库" 10,添加 4 个螺钉来固定型芯,并对型芯、B 板求腔。

提示:

- ① 在"标准件库"对话框中,"放置"的"父"设为"***_misc_side_b_***"。
- ② 如果选择型腔顶面为放置面,则设置定位方式"ORIGIN TYPE=3"。
- ③ 别忘记对 B 板求腔。

您选用的螺钉相关信息为:

螺钉规格: "SIZE = ____" 定位方式: "ORIGIN_TYPE = ____" 螺钉长度: "LENGTH = ____" 放置模侧: "SIZE = ____" 模板厚度: "PLATE_HEIGHT = ____" 锁紧深度: "ENGAGE_MIN = SCREW_DAI*1.5 + 1" **操作步骤3**: 添加支撑柱(撑头),对顶针面板、顶针底板、模架底板进行 求腔。。

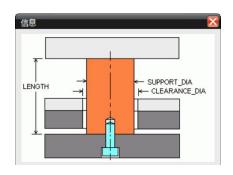

提示:

- ① 在"标准件库"对话框中,"放置"的"父"设为"***_misc_side_b_***"。
- ② 如果选择型腔顶面为放置面,则设置定位方式"ORIGIN_TYPE = 3"。
- ③ 需要求腔的板件有 3 个。


您选用的支撑柱相关信息为:

类型: "CATALOG = "

直径: "SUPPORT_DIA = _____"

长度: "LENGTH = _____"

操作步骤4:为A板、B板分别添加2个吊环螺钉,并求腔。

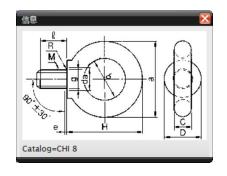


提示:

- ① 添加 A 板的吊环螺钉时,在"标准件库"对话框中,"部件"设置为"新建部件","放置"的"父"设为"***_misc_side_a_***"。
- ② 添加 B 板的吊环螺钉时,在"标准件库"对话框中,"部件"设置为"新建部件","放置"的"父"设为"***_misc_side_b_***"。

您选用的吊环螺钉相关信息为:

螺纹规格: "M = ____"

操作步骤5:添加锁模块,添加螺丝,求腔。

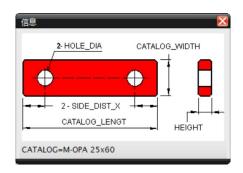

提示:

- ① 在"标准件库"对话框中,"放置"的"父"设为"***_misc_***"。
- ② 如果选择型腔顶面为放置面,则设置定位方式"ORIGIN_TYPE = 3"。
- ③ 在模架的对角添加 2 个锁模块。

您选用的锁模块相关信息为:

类型宽度: "CATALOG_WIDTH = _____"

类型长度: "CATALOG LENGTH = "


螺钉规格: "SIZE = _____"

定位方式: "ORIGIN_TYPE = _____"

螺钉长度: "LENGTH = _____"

操作步骤6:将整个项目文件提交给客户。

1) 检查项目所在的文件夹: 如 19MJ101-7-1。

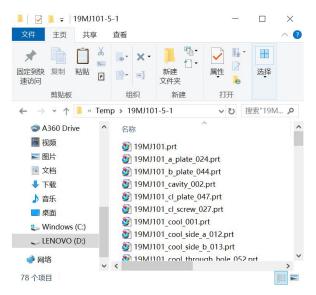

2) 将文件夹 19MJ101-7-1(包含内部的所有部件)提交给客户。

(6)	学习	反馈
· • /		

1)是否区分标准件中的"真体"、"假体"?	□是	口否
2) 是否能够了解"真体"、"假体"的引用集?	□是	□否
3) 是否能够理解"直休" "假休"的作用?	□ 是	口否